



لیمیکس

لیمیکس باسختگی مشکلات رطوبتی

دستور العمل آماده سازی و اجرای عایق رطوبتی

LIMIX Plasticoat-110

| ردیف | شرح |
|------|---|
| ۱. | توجه: از اجرای عایق رطوبتی LIMIX Plasticoat-110 بر روی سطوح سست، تخریب شده و تبله کرده خود داری فرمائید. |
| ۲. | قبل از اجرای عایق رطوبتی LIMIX Plasticoat-110 محل اجرا را با دقت بازدید نموده و کلیه سطوح سست را از بین برده و قسمتهای معیوب، گود، درزها، ترک ها و تبله ها را آماده بازسازی نمایید. |
| ۳. | قبل از اجرای عایق رطوبتی LIMIX Plasticoat-110 محل اجرا را تمیز نمایید، بطوریکه از گرد و غبار، چربی، لجن و رسوبات نمکی (مانند داخل استخر و حوض ها) عاری شود. |
| ۴. | جهت همسطح کردن گودی ها و درزها بر روی سطوح بتونی، ایزوگام، قیر گونی، آسفالت، موزائیک و غیره، میتوانید از عایق رطوبتی LIMIX Plasticoat-110 با ماسه بادی ملات مناسبی درست کرده و محلها را پر و همسطح (تراز) نمایید. |
| ۵. | بعد از خشک شدن سطوح، درزها و ترک های قدیمی ترمیم شده، روی محل را توسط توری مخصوص و عایق رطوبتی LIMIX Plasticoat-110 مسطح و تقویت نمایید. |
| ۶. | برای استحکام بخشیدن به سطوح سست و قدیمی میتوان بوسیله توری های مخصوص و ظریف از جنس پلی استر استفاده نمود. |
| ۷. | توصیه میشود: در قسمتهای حساس مانند اطراف لوله، کف شور، هواکش، نورگیر، کنج دیوارها و محلها پررفت و آمد از توری مخصوص نیز میتواند استفاده شود. |
| ۸. | بعد از برداشتن اضافات از سطوح، محل را توسط محلول آب و شوینده (در صورت وجود رسوبات به کمک جوهر نمک رقیق شده) توسط جاروی پلاستیکی دسته دار با الیاف کوتاه (5 Cm) و زبر کاملا شسته و تمیز نمایید. |
| ۹. | در صورت امکان سطوح مورد نظر را توسط دستگاه آب پاش صنعتی (واتر جت یا ماشین شور با فشار حد اقل ۱۰۰ اتمسفر) بشوئید تا گرد و غبار و محلول آب و شوینده کاملا پاک شوند. |
| ۱۰. | توصیه میشود: قبل از اجرای عایق بر روی سطوح بتونی از آستر بیرنگ (پرایمر) LIMIX Plasticoat-100 جهت استحکام بخشیدن بیشتر به سطح استفاده شود. |
| ۱۱. | عایق رطوبتی LIMIX Plasticoat-110 را در چند لایه با ضخامت حداقل ۱ mm بر روی سطوح توسط قلم مو، غلطک و یا اسپری اجرا نمایید. |
| ۱۲. | توجه: در صورت اجرای عایق روی سطوح کاه گلی بعد از ترمیم، و هموار کردن آن پرایمر LIMIX Plasticoat-100 را در حد اشباع شدن سطح اعمال نموده سپس عایق رطوبتی LIMIX Plasticoat-110 را اجرا نمایید. |