

لیمیکس



لیمیکس پاسخگوی مشکلات رطوبتی

دستور العمل عایق کاری پشت بامهای بتنی

پشت بامهای بتنی را با توجه به دستور العمل ذیل اقدام به عایق کاری نمایید:

- ۱- ابتدا تمام ضایعات روی سطح را توسط کاردک یا برس سیمی بصورت دستی یا مکانیکی بر طرف نمایید.
- ۲- بعد از پاکسازی کامل، در صورت نیاز سطح را توسط واتر جت با فشار حداقل ۱۱۰ بار شستشو نمایید.
- ۳- در صورت داشتن ترک های عمیق حتما قسمت های سست را تخریب نموده تا به یک سطح کاملا محکم دست یابید.
- ۴- بعد از پاکسازی در صورتیکه گرد و خاک و کثیفی در سطح مشاهده میشود حتما توسط جاروی زبر تمیز نمایید.
- ۵- محلهای ترک خورده را فقط توسط قلم مو با یک لایه نازک از عایق لیمیکس ۱۱۰ سفید کاملا پوشش دهید.
- ۶- در صورت مشاهده ترک و درزهای عمیق محلهای آسیب دیده را توسط بتونه ساخته شده با مل و عایق لیمیکس ۱۱۰ ، و یا پودر سنگ و عایق لیمیکس ۱۱۰ هموار نمایید.
- ۷- در صورتیکه شکافها بسیار عمیق و گود است و یا لایه های بتنی از سطح جدا شده و سطح ناهموار میباشد با ملات ساخته شده به نسبتهای ۱ قسمت سیمان، ۲ قسمت پودر سنگ و ۱ یا ۲ قسمت لیمیکس ۱۱۰ آماده کرده و محلهای ناهموار را ترمیم نمایید.
- ۸- در صورتیکه سطح از خود غبار پس میدهد یک لایه آستری با لیمیکس ۱۰۰ جهت تثبیت سطح اعمال نمایید.
- ۹- یکدست عایق لیمیکس ۱۱۰ سفید توسط قلم مو یا غلطک بصورت نازک روی سطح اعمال نمایید.
- ۱۰- روی محلهای ترمیم شده و ترکها را توسط توری مخصوص پوشش داده تا سطح کاملا هموار شود.
- ۱۱- دقت نمایید لبه توری ها از عایق بیرون نماند و توری ها دارای چین و چروک نباشد.
- ۱۲- بعد از توری کاری یک دست عایق لیمیکس ۱۱۰ سفید توسط دستگاه پاشش و یا قلم مو بعنوان آستری نهایی اعمال نمایید.
- ۱۳- در این مرحله کنترل نهایی کلیه سطوح را انجام داده و مطمئن شوید که هیچگونه درز و شکافی باقی نمانده و در صورت چین خوردگی توری حتما آنرا رفع عیب نمایید.
- ۱۴- در پایان عایق لیمیکس ۱۱۰ سفید را توسط دستگاه پاشش با دقت اعمال نمایید، در صورت وجود شره در دیواره حتما آنرا توسط قلم موی نرم ترمیم نمایید.
- ۱۵- در پایان به مدت ۴۸ ساعت سطوح را به حال خود رها نموده تا کاملا خشک و آماده استفاده شود.