

لیمیکس



لیمیکس پاسخگوی مشکلات رطوبتی

دستور العمل عایق کاری پشت بامهای عایق شده با قیر گونی

پشت بامهای عایق شده با قیر گونی را با توجه به دستور العمل ذیل اقدام به عایق کاری نمائید:

- ۱- ابتدا تمام ضایعات روی سطح را توسط کاردک یا برس سیمی بصورت دستی یا مکانیکی بر طرف نمائید.
- ۲- بعد از پاکسازی کامل، در صورت نیاز سطح را توسط واتر جت با فشار حداقل ۱۱۰ بار شستشو نمائید.
- ۳- در صورت داشتن ترک های عمیق حتما قسمت های سست را تخریب نموده تا به یک سطح کاملا محکم دست یابید.
- ۴- بعد از پاکسازی در صورتیکه سطح دارای تبله و برآمدگی بر اثر نفوذ آب میباشد، این محلها را توسط کاتر با ضربدر زدن ایجاد شکاف نموده و پس از تمیز کردن زیر آن توسط شعله گاز با سر پیک محل را گرم کرده و قیر گونی را مجدداً در جای خود تثبیت مینمائید.
- ۵- در صورتیکه گرد و خاک و کثیفی در سطح مشاهده میشود حتما توسط جاروی زبر تمیز نمائید.
- ۶- محلهای ترک خورده را فقط توسط قلم مو با یک لایه نازک از عایق لیمیکس ۱۱۰ سفید کاملا پوشش دهید.
- ۷- در صورت مشاهده ترک و درزهای عمیق محلهای آسیب دیده را توسط بتونه ساخته شده با مل و عایق لیمیکس ۱۱۰ ، و یا پودر سنگ و عایق لیمیکس ۱۱۰ سطح را هموار نمائید.
- ۸- در صورتیکه شکافها بسیار عمیق و گود است و یا لایه های بتنی از سطح جدا شده و سطح ناهموار میباشد با ملات ساخته شده به نسبتهای ۱ قسمت سیمان، ۲ قسمت پودر سنگ و ۳ یا ۴ قسمت لیمیکس ۱۱۰ آماده کرده و محلهای نا هموار را ترمیم نمائید.
- ۹- یکدست عایق لیمیکس ۱۱۰ سفید رقیق شده با آب توسط قلم مو، غلطک و یا جاروی نرم دسته بلند بصورت نازک روی سطح اعمال نمائید.
- ۱۰- روی محلهای ترمیم شده و ترکها را توسط توری مخصوص پوشش داده تا سطح کاملا هموار شود.
- ۱۱- دقت نمائید لبه توری ها از عایق بیرون نماند و توری ها دارای چین و چروک نباشد.
- ۱۲- بعد از توری کاری یک دست عایق لیمیکس ۱۱۰ سفید را بصورت نازک توسط دستگاه پاشش، قلم مو و یا غلطک بعنوان آستری نهائی اعمال نمائید.
- ۱۳- در این مرحله کنترل نهائی کلیه سطوح را انجام داده و مطمئن شوید که هیچگونه درز و شکافی باقی نمانده و در صورت چین خوردگی توری حتما آنرا رفع عیب نمائید.
- ۱۴- در پایان عایق لیمیکس ۱۱۰ سفید را توسط دستگاه پاشش، قلم مو و یا غلطک با دقت اعمال نمائید، در صورت وجود شره در دیواره حتما آنرا توسط قلم موی نرم ترمیم نمائید.
- ۱۵- در پایان به مدت ۴۸ ساعت سطح را به حال خود رها نموده تا کاملا خشک و آماده استفاده شود.