

# لیمیکس



## دستور العمل عایق کاری سطوح بتنی

سطوح بتنی تازه ساز را با توجه به دستور العمل ذیل اقدام به عایق کاری نمائید:

- ۱- ابتدا تمام ضایعات روی سطح را توسط کاردک یا برس سیمی بصورت دستی یا مکانیکی بر طرف نمائید.
- ۲- بعد از پاکسازی کامل، در صورت نیاز سطح را توسط واتر جت با فشار حداقل ۱۱۰ بار شستشو نمائید.
- ۳- در صورت داشتن ترک های عمیق حتما قسمت های سست را تخریب نموده تا به یک سطح کاملا محکم دست یابید.
- ۴- بعد از پاکسازی در صورتیکه گرد و خاک و کثیفی در سطح مشاهده میشود حتما توسط جاروی زبر تمیز نمائید.
- ۵- محلهای ترک خورده را فقط توسط قلم مو با یک لایه نازک از عایق لیمیکس ۱۱۰ سفید کاملا پوشش دهید.
- ۶- در صورت مشاهده ترک و درزهای عمیق محلهای آسیب دیده را توسط بتونه ساخته شده با مل و عایق لیمیکس ۱۱۰، و یا پودر سنگ و عایق لیمیکس ۱۱۰ سطح را هموار نمائید.
- ۷- در صورتیکه شکافها بسیار عمیق و گود است و یا لایه های بتنی از سطح جدا شده و سطح ناهموار میباشد با ملات ساخته شده به نسبتهای ۱ قسمت سیمان، ۲ قسمت پودر سنگ و ۳ یا ۴ قسمت لیمیکس ۱۱۰ آماده کرده و محلهای ناهموار را ترمیم نمائید.
- ۸- در صورتیکه سطح از خود غبار پس میدهد یک لایه آستری با لیمیکس ۱۰۱ جهت تثبیت سطح اعمال نمائید.
- ۹- سپس یکدست عایق لیمیکس ۱۱۰ سفید توسط قلم مو یا غلطک و نازک روی سطح اعمال نمائید.
- ۱۰- روی محلهای ترمیم شده و ترکها را توسط توری مخصوص پوشش داده تا سطح کاملا هموار شود.
- ۱۱- دقت نمائید لبه توری ها از عایق بیرون نماند و توری ها دارای چین و چروک نباشد.
- ۱۲- بعد از توری کاری یک دست عایق لیمیکس ۱۱۰ سفید توسط دستگاه پاشش و یا قلم مو بعنوان آستری نهائی اعمال نمائید.
- ۱۳- در این مرحله کنترل نهائی کلیه سطوح را انجام داده و مطمئن شوید که هیچگونه درز و شکافی باقی نمانده و در صورت چین خوردگی توری حتما آنرا رفع عیب نمائید.
- ۱۴- در پایان عایق لیمیکس ۱۱۰ سفید ویا در صورتیکه عایق رنگی مد نظر باشد عایق لیمیکس ۱۱۰ سفید را توسط خمیر رنگی با نسبت مشخص برای هر سطل نسبت به متر از سطح آماده نموده و توسط دستگاه پاشش و یا قلم مو با دقت اعمال نمائید، در صورت وجود شره در دیواره حتما آنرا توسط قلم موی نرم ترمیم نمائید.
- ۱۵- در پایان به مدت ۴۸ ساعت سطوح را به حال خود رها نموده تا کاملا خشک و آماده استفاده شود.

لیمیکس پاسخگوی مشکلات رطوبتی