



لیمیکس

لیمیکس یا سخنگوی مشکلات رطوبتی

دستور العمل عایق کاری سطوح موزائیک و سنگ

سطوحی که توسط موزائیک و سنگ پوشش داده شده و مشکل نفوذ نم و عبور آب به سطوح زیرین دارد را با توجه به دستور العمل ذیل اقدام به عایق کاری نمائید:

- ۱- ابتدا تمام ضایعات روی سطح را توسط کاردک یا برس سیمی بصورت دستی یا مکانیکی بر طرف نمائید.
- ۲- بعد از پاکسازی کامل، سطح را توسط واتر جت با فشار حداقل ۱۱۰ بار خصوصا بین بندها شستشو نمائید تا کلیه سطوح سست از بین برود.
- ۳- در صورت داشتن ترک های عمیق حتما قسمت های سست را تخریب نموده تا به یک سطح کاملا محکم دست یابید.
- ۴- بعد از پاکسازی در صورتیکه گرد و خاک و کثیفی در سطح مشاهده میشود حتما توسط جاروی زبر تمیز نمائید.
- ۵- محل های ترک خورده و بین بندها را توسط دوغاب سیمانی (سیمان سیاه یا سفید) که با عایق لیمیکس ۱۰۱ رقیق شده با آب به نسبت ۱ به ۴، ساخته شده است توسط تی لاستیکی پخش کرده و اضافه دوغاب را کاملا جمع نمائید تا کلیه درزها پر شود.
- ۶- در صورت مشاهده ترک و درزهای عمیق محل های آسیب دیده را توسط بتونه ساخته شده با مل و عایق لیمیکس ۱۱۰، و یا پودر سنگ و عایق لیمیکس ۱۱۰ سطح را هموار نمائید.
- ۷- در صورتیکه شکافها بسیار عمیق و گود است و یا لایه های که از سطح جدا شده و سطح ناهموار میباشد با ملات ساخته شده به نسبت های ۱ قسمت سیمان، ۲ قسمت پودر سنگ و ۳ یا ۴ قسمت لیمیکس ۱۱۰ آماده کرده و محل های نا هموار را ترمیم نمائید.
- ۸- بعد از هر یک از مراحل ۵، ۶ و ۷ کلیه قسمت ها را بازدید نمائید در صورت مشاهده هرگونه درز، ترک و شیار مرحله ۵ را تکرار نمائید، دقت نمائید که در زمان اجرا دوغاب مازاد بر روی سطح باقی نمائید.
- ۹- در این مرحله کنترل نهائی کلیه سطوح را انجام داده و مطمئن شوید که هیچگونه درز و شکافی باقی نمانده و در صورت چین خوردگی توری حتما آنرا رفع عیب نمائید.
- ۱۰- در پایان عایق لیمیکس ۱۰۱ رقیق شده با آب به نسبت ۱ به ۴، را در ۳ مرحله روی سطح ریخته و با تی لاستیکی آنرا کلا از روی سطح جمع نمائید بطوریکه هیچ مایع اضافه روی سطح باقی نماند.
- ۱۱- در پایان به مدت ۴۸ ساعت سطوح را به حال خود رها نموده تا کاملا خشک و آماده استفاده شود.